



Accensione della spia avaria motore senza alcuna anomalia

1.3 MJet D (199B4.000) 62kW [12-15]

Fiat >> 500L 500L Living 500L MPW >> 1.3 MJet D (199B4.000) 62kW [12-15]

Modello

Fiat 500L (2012>) 1.3JTD 16V Turbo FAP

Difetto riscontrato

Accensione della spia avaria motore senza alcuna anomalia di funzionamento del motore.

Causa del difetto

Residui che ostruiscono il sensore di pressione olio motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P1541 e P0520 "circuito interruttore/sensore olio motore".

Codici Errore Rilevati

P1541, P0520

Soluzione

Pulire il sensore di pressione olio motore e il condotto dell'olio.

Partner:



Carpedia