



Accensione della spia candele e della spia FAP

A3 A3 Sportback 8PA/8P1 [2003-13]

Audi >> A3 A3 Sportback 8PA/8P1 [2003-13]

Modello

Audi A3 (2003>) 2.0TDI 16V Turbo FAP

Difetto Ricontrato

Accensione della spia candele e della spia FAP

Causa del Difetto

Guasto al sensore 1 a monte del turbocompressore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P2080 "tempo di rigenerazione filtro antiparticolato"

Codici Errore Rilevati

P2080

Soluzione

Verificare la coerenza dei tre sensori che monitorizzano la temperatura del filtro antiparticolato (da verificare a motore freddo). Sostituire il sensore 1 a monte del turbocompressore (spina nera). Dopo la sostituzione del sensore cancellare gli errori in centralina ed eseguire un ciclo di guida andando a 15 km a 3000 giri, in questo modo, la rigenerazione del FAP avviene positivamente

Note

Difetto segnalato da un'officina



Carpedia