



Avviamento motore difficoltoso o non riuscito

1.5 dCi D (K9K 837) 81kW [09-15]

Renault >> Scenic Grand Scenic III [2009-] >> 1.5 dCi D (K9K 837) 81kW [09-15]

DIFETTO RICONTRATO

L'avviamento del motore risulta difficoltoso o impossibile dopo che il mezzo è stato fermo per diversi giorni.

CAUSA DEL DIFETTO

Il difetto è da imputare a depositi carboniosi sulle sedi delle valvole di aspirazione, soprattutto in ambienti con temperature molte basse e umide.

DIAGNOSI SISTEMA

Nessun errore riscontrato nella centralina motore.

SOLUZIONE DEL PROBLEMA

Staccare le candele di preriscaldamento e smontarle. Scollegare l'alimentazione elettrica degli iniettori. Azionare il motorino di avviamento 3 volte tramite il tasto di avviamento, lasciando trascorrere 2 minuti tra una sequenza di avvio e l'altra. Rimontare le candele di preriscaldamento e ricollegare l'alimentazione elettrica degli iniettori. Avviare il motore e, se necessario, continuare a provare. Eseguire una prova su strada di 30 km mantenendo elevato il regime motore per incoraggiare la rotazione delle valvole per pulire le sedi delle valvole.

Riferimento bollettino Renault 18685

Partner:



Carpedia