



Dopo la sostituzione del filtro dell'olio, pattina e/o strappa la frizione

DS3 DS3 Cabrio

Citroen >> DS3 DS3 Cabrio

Modello

Citroen DS3 (2009>) 1.4HDI 8V Turbo FAP/DPF con cambio manuale

Difetto Ricontrato

Dopo la sostituzione del filtro dell'olio motore si avverte un pattinamento e/o strappi della frizione

Causa del Difetto

L'olio motore scorre direttamente sulla forcella della frizione e penetra nella frizione durante lo smontaggio del filtro dell'olio

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Proteggere la zona della forcella della frizione con della carta assorbente o un panno pulito

Note

Riferimento bollettino Citroen B2CW016QQ0

Partner:



Carpedia

