

## Elevata rumorosità proveniente dal compressore del climatizzatore

Corsa-D

Opel Vauxhall >> Corsa-D

Modello

Opel Corsa D

Difetto Riscontrato

Elevata rumorosità proveniente dal compressore del climatizzatore durante il funzionamento dello stesso

Causa del Difetto

Aumento della pressione dell'aria all'interno del sistema causata dal raffreddamento insufficiente della ventola del radiatore

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Verificare che la ventola del radiatore funzioni a tutte e tre le velocità. Se la ventola non funziona a bassa velocità e a velocità media, la causa più probabile è un resistore difettoso della ventola stessa. Non sostituire il compressore del climatizzatore senza prima aver effettuato questo controllo

Note

Riferimento bollettino Opel 2614



Carpedia