



## Funzionamento irregolare del morsetto 15

Touareg 7P5 [2010-14]

Volkswagen >> Touareg 7P5 [2010-14]

VW Touareg (7P5) Anno di costruzione: 2012

In questo caso la causa del guasto del morsetto 15 (polo positivo attivato) è da rintracciarsi in uno zoccolo di relè difettoso nella scatola dei fusibili principale.

### Istruzioni per la riparazione:

Controllare la data di produzione della scatola dei fusibili principale (posta sotto il sedile del conducente). Questa istruzione riguarda solo le scatole con data di produzione 25.11.2011.

Sostituire la scatola dei fusibili principale.

- Cod. OE 7P0 937 548F (motore non ibrido)
- Cod. OE 7P0 937 548G (motore ibrido)

Se il costruttore ha già provveduto a sostituire la scatola dei fusibili principale nell'ambito di un'azione da lui intrapresa, tale intervento è documentato nel quaderno di servizio ed evidenziato da un adesivo incollato nel vano della ruota di scorta.

---

### Partner:



Carpedia