

## Il freno di stazionamento con comando elettrico non funziona in modalità automatica

5008

Peugeot >> 5008

### Modello

Peugeot 5008 (2009>2016) con cambio manuale 6 marce

### Difetto Ricontrato

Il freno di stazionamento con comando elettrico non funziona in modalità automatica

### Causa del Difetto

Sensore di posizione frizione e connettore della frizione

### Diagnosi

In diagnosi su ABS/ESP Controllo elettronico della stabilità. L'ESP stabilizza a... è possibile constatare la presenza del codice errore C1396 "difetto segnale sensore pedale della frizione, coerenza"

### Codici Errore Rilevati

C1396

### Soluzione

Sostituire il sensore di posizione del pedale della frizione e il connettore del pedale della frizione (se necessario)

### Note

Riferimento bollettino Peugeot B3FW011KQ0

---



Carpedia