



Il motorino di avviamento è in funzione ma il motore non si avvia

3008

Peugeot >> 3008

Modello

Peugeot 3008 (2016>) fino a OPR 15277

Difetto Riscontrato

Il motorino di avviamento è in funzione ma il motore non si avvia, con o senza accensione della spia diagnosi

Causa del Difetto

Anomalia di contatto elettrico sulla centralina di gestione motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P062A 01 "comando della pompa d'alimentazione bassa pressione carburante: Segnale incoerente (frequenza scorretta)", P0628 00 "comando della pompa d'alimentazione bassa pressione carburante: Cortocircuito alla massa", P0627 13 "comando della pompa d'alimentazione bassa pressione carburante: Circuito aperto", P062A 38, P0353 00, P0351 00 e P0352 00

Codici Errore Riscontrato

P062A 01, P0628 00, P0627 13, P062A 38, P0353 00, P0351 00, P0352 00

Soluzione

Controllare i connettori della centralina di gestione motore. Ripristinare i contatti elettrici dei connettori sulla centralina di gestione motore (se necessario)

Note

Riferimento bollettino Peugeot D6AW01D7Q0

Partner:



Carpedia