



Il servosterzo è duro e rumoroso

Freelander [1997-2006]

Land Rover >> Freelander [1997-2006]

Modello

Land Rover Freelander (2007>)

Difetto Riscontrato

Il sistema del servosterzo è rumoroso, duro o emette un battito interno proveniente dal centro della scatola

Causa del Difetto

Contaminazione dovuta ai residui di saldatura nel tubo del pistone della scatola del servosterzo

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Eseguire il lavaggio del sistema del servosterzo per eliminare le tracce di contaminazione, in caso, installare una scatola dello sterzo e un serbatoio del servosterzo nuovo se il problema non si risolve

Note

Riferimento bollettino Land Rover LTB00272v3

Partner:



Carpedia