



La spia avaria motore si accende

3 BM [2014-]

Mazda >> 3 BM [2014-]

Modello

Mazda 3 (2013>) 1.5D Turbo FAP/DPF

Difetto Riscontrato

La spia avaria motore si accende

Causa del Difetto

Pompa del carburante alta pressione difettosa

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0191 "Range/prestazione circuito 1 sensore pressione del carburante" e P0088 "Pressione impianto/guida carburante, troppo alta"

Codici Errore Rilevati

P0191, P0088

Soluzione

Verificare la pressione nel circuito del carburante ad alta pressione. Se il valore è troppo basso: sostituire la pompa del carburante alta pressione

Note

Riferimento bollettino Mazda R065/14B



Carpedia