



La spia motore si accende

Fabia II 542/545 [2007-15]

Skoda >> Fabia II 542/545 [2007-15]

Modello

Skoda Fabia (2007>2014) 1.2i 12V

Difetto Ricontrato

La spia motore si accende

Causa del Difetto

Software della centralina motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P1388 (17796, 4584) "Difetto interno centralina, prestazioni posizione pedale dell'acceleratore", P1603 (18011, 465B) "Centralina difettosa" e codice P1680 (18088, 46A8) "Modalità di emergenza attivata"

Codici Errore Rilevati

P1388, 17796, 4584, P1603, 18011, 465B, P1680, 18088, 46A8

Soluzione

Aggiornare il software della centralina motore

Note

Riferimento bollettino Skoda 2025166/1

Partner:



Carpedia