


## Motori Diesel 1.6 (anno 2015-2019) - Accensione spia avaria motore

Opel Vauxhall

Opel Vauxhall

Codici guasto rilevato nella centralina motore

- P0263 Cilindro 1 - contributo/bilanciamento cilindro
- P0266 Cilindro 2 - contributo/bilanciamento cilindro
- P0269 Cilindro 3 - contributo/bilanciamento cilindro
- P0272 Cilindro 4 - contributo/bilanciamento cilindro

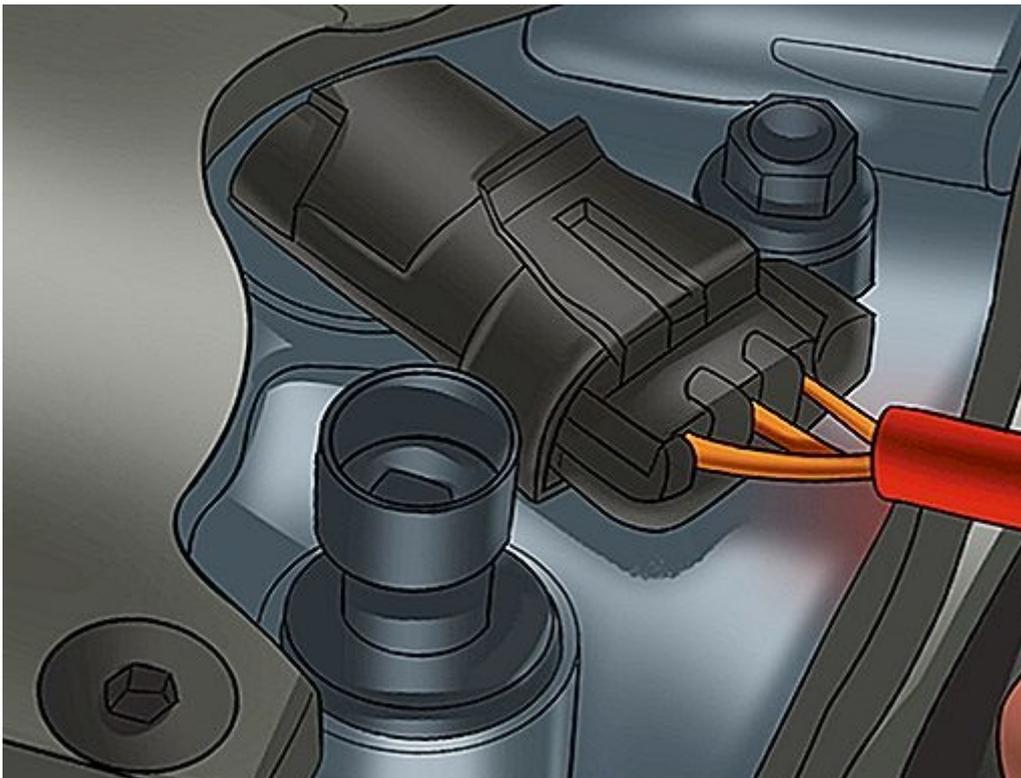

Possibile Causa/Soluzione.

1. Possibile calibrazione/adattamento sensore persi.
2. Possibile guasto al cablaggio o al sensore albero motore.

### **Soluzione 1**

Ricalibrare il sensore utilizzando un idoneo strumento diagnostico.


### **Soluzione 2**

Verificare continuità del cablaggio sensore sui 3 cavi di collegamento.

Lato sensore:

- PIN 1: Verificare continuità (Filo Viola/Blu) -> Piedino B83 Centralina Motore
- PIN 2: Verificare massa (Filo Nero/Viola) -> Piedino B85 Centralina Motore
- PIN 3: Verificare continuità (Filo Verde) -> Piedino B84 Centralina Motore

Per verificare il corretto funzionamento del sensore collegare l'oscilloscopio ai pidini 1 e 3 ritrovando a motore in moto la forma d'onda tipo come nella figura d'esempio allegata. Prestare attenzione alla tipologia di sensore se ad attivazione positiva (come in figura a 5V nello spazio A) o ad attivazione negativa dove in segnale resterà a 0V nello spazio A.

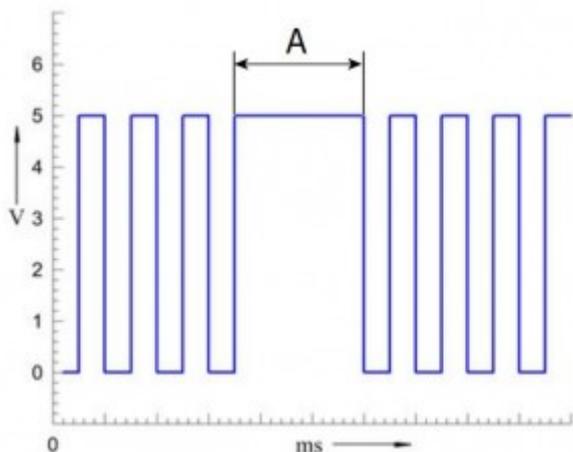

## Collegamenti

[Sensore albero motore](#)

*Pagina dedicata al funzionamento/diagnosi del sensore*

**Partner:**



Carpedia