



Perdita di potenza in accelerazione dal minimo e accensione spia avaria gestione motore

Ducato [2006-14]

Fiat >> Ducato [2006-14]

Modello

Fiat Ducato (2006>) 2.0JTD 16V Turbo FAP Euro 5

Difetto Ricontrato

Perdita di potenza in accelerazione dal minimo e accensione spia avaria gestione motore. La perdita di potenza si avverte solo per alcuni secondi dopodiché riprende il corretto e regolare funzionamento ma la spia di avaria gestione motore resta accesa.

Causa del Difetto

Calibrazioni software della centralina di gestione motore

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza del codice errore P0238 "pressione turbo"

Codici Errore Rilevati

P0238

Soluzione

Effettuare la riprogrammazione della centralina di gestione motore

Note

Riferimento bollettino Fiat 1060 2 251 RA



Carpedia