



Perdita intermittente di potenza in fase di accelerazione e spia diagnosi accesa

Focus '04/'08

Ford >> Focus '04/'08

Modello

Ford Focus (2004>2010) 2.5i [RS] L5 20V Turbo

Difetto Ricontrato

Perdita intermittente di potenza in fase di accelerazione e spia diagnosi accesa

Causa del Difetto

Deflettore dell'aria che blocca il sistema di aspirazione aria danneggiando il flessibile del filtro aria

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0299, P061D, P1260, P2503 e P2281

Codici Errore Rilevati

P0299, P061D, P1260, P2503, P2281

Soluzione

Sostituire il flessibile del filtro aria, montare un deflettore dell'aria più rigido e controllare la posizione di montaggio dei fermi/tubi della distribuzione aria aspirata e riposizionarli, se necessario

Note

Riferimento bollettino Ford N.96/2009



Carpedia