



Problema riconosciuto su ABS

Master III [2010-]

Renault >> Master III [2010-]

Difetto Riscontrato

Spia ABS o messaggio Controllare ABS - rottura del sensore dell'ABS della ruota posteriore.

Causa Riconosciuta del Difetto

Deformazione da flessione nelle scanalature della base del sensore di velocità ruota.

Codici guasto presenti nella centralina ABS

- 403A13 : Sensore di velocità ruota, post. dx. - errore segnale
- 403713 : Sensore di velocità ruota, post. sx. - errore segnale

Soluzione al problema

Sostituire il/i sensore/i di velocità dell'ABS. Usare una fascetta di serraggio (rif. 7703085037) posizionata sul materiale espanso protettivo della tubazione flessibile del freno per fissare il sensore di velocità dell'ABS sulla tubazione flessibile. Effettuare l'operazione sui lati posteriore destro e posteriore sinistro.

Riferimento bollettino Renault 52906

Partner:



Carpedia