



Rumore dalla pompa del carburante.

C-Class 205 [2014-]

Mercedes-Benz >> C-Class 205 [2014-]

DIFETTO RISCONTRATO

Rumore dalla pompa del carburante.

CAUSE DEL DIFETTO

Dei detriti di plastica ostruiscono la pompa del carburante

DIAGNOSI

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore

- P0627 "Controllo pompa del carburante 1, circuito aperto"
- P0087 "Pressione sistema/rampa di iniezione, troppo bassa"
- P008A "Pressione sistema di alimentazione del carburante bassa pressione troppo bassa".

SOLUZIONI

Verificare lo sporco sulla coppa della pompa del carburante, smontare eventuali detriti trovati.

NOTE

Riferimento bollettino Mercedes GI47.10-P-065036

Partner:



Carpedia