



## Rumore di clic dal selettore cambio automatico

### Meriva-B

Opel Vauxhall >> Meriva-B

#### Modello

Opel Meriva B/Zafira C con cambio automatico

#### Difetto Riscontrato

Rumore di clic dal selettore cambio automatico udibile a circa 12 km/h

#### Causa del Difetto

Il blocco del cambio si innesta e disinnesta a circa 12 km/h e causa un rumore di clic quando il dispositivo di blocco metallico colpisce l'involucro in plastica

#### Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

#### Codici Errore Rilevati

Nessun codice

#### Soluzione

Rimuovere il comando del cambio automatico e applicare il materiale antiurto sull'involucro in plastica del dispositivo di blocco cambio

#### Note

Riferimento bollettino Opel 17-E-3322

---

**Partner:**



Carpedia