



Rumore di clic dal selettore cambio automatico

Zafira-C Tourer

Opel Vauxhall >> Zafira-C Tourer

Modello

Opel Meriva B/Zafira C con cambio automatico

Difetto Riscontrato

Rumore di clic dal selettore cambio automatico udibile a circa 12 km/h

Causa del Difetto

Il blocco del cambio si innesta e disinnesta a circa 12 km/h e causa un rumore di clic quando il dispositivo di blocco metallico colpisce l'involucro in plastica

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Rimuovere il comando del cambio automatico e applicare il materiale antiurto sull'involucro in plastica del dispositivo di blocco cambio

Note

Riferimento bollettino Opel 17-E-3322

Partner:



Carpedia