



Rumore tipo battito udibile nell'abitacolo al minimo o a bassa velocità

Fiesta '17

Ford >> Fiesta '17

Modello

Ford Fiesta (2017>) 1.0i 12V Turbo con cambio manuale 6 marce

Difetto Riscontrato

Rumore tipo battito udibile nell'abitacolo al minimo o a bassa velocità.

Causa del Difetto

Attorcigliamento del cavo di massa montato in fase di produzione e sfregamento contro il fondo dell'alloggiamento del filtro dell'aria. Per via dell'attorcigliamento, il cavo potrebbe piegarsi verso l'alloggiamento del filtro dell'aria. Il rumore è erroneamente attribuito al supporto motore. NON occorre montare un nuovo ricambio.

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi.

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Controllare e correggere la posizione di montaggio del cavo di massa. Per evitare che il cavo di massa tocchi l'alloggiamento del filtro dell'aria, applicare del nastro in feltro sul cavo di massa nella zona interessata.

Note

Riferimento bollettino Ford N.20-2039

Partner:



Carpedia