

Senza premere freno e alla bassa velocità si avverte un ticchettio dall'assale anteriore

X1 F48 [2015-]

BMW >> X1 F48 [2015-]

Modello

BMW X1 F48 (2015>)

Difetto Ricontrato

Senza aver premuto il pedale del freno e alla bassa velocità si avverte un rumore ticchettante dall'assale anteriore durante la svolta

Causa del Difetto

Leggero contatto fra il disco del freno e la flangia del cuscinetto della ruota

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Smontare i dischi del freno anteriore. Montare una rondella fra i dischi dei freni e i cuscinetti delle ruote EK-Grip. Pulire il disco del freno anteriore. Pulire la superficie di contatto fra il disco del freno e il cuscinetto ruota, usare il detergente freni. Rimontare i dischi del freno anteriore. Verificare la data di produzione veicolo. Se il veicolo ha più di due anni, sostituire i bulloni delle ruote anteriori e posteriori

Note

Riferimento bollettino BMW 62885876-06

Partner:



Carpedia