

Sistema: Climatizzatore automatico - Oggetto: Rumori di fischio dal cruscotto del clima

3 Series E90/91/92/93 [2005-14]

BMW >> 3 Series E90/91/92/93 [2005-14]

Oggetto: Rumori di fischio dal cruscotto del clima

Inconveniente:

Il compressore del clima emette un rumore di sfregamento/fischio quando è acceso

Causa:

Il meccanismo di comando del flap ricircolo è difettoso

Soluzione:

In caso di segnalazione controllare se l'impianto è Valeo, e nel caso sostituire il meccanismo come da istruzioni seguenti:



1 - Prima di spegnere il quadro assicurarsi che nessuno dei due led relativi al tasto di ricircolo sia illuminato
2 - spegnere il quadro



4 - Individuare dal lato passeggero il flap del ricircolo aria



3 - Rimuovere il microfiltro




5 - Con l'aiuto di uno specchio ispezionare la parte inferiore del flap



6 – Le immagini mostrano che l'impianto è valeo
7 – Se l'impianto fosse denso queste istruzioni non valgono




10 – Rimuovere il meccanismo di comando premendo il fermo

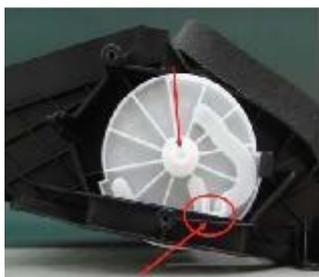

11 – Installare il nuovo meccanismo di comando, il fermo di arresto deve appoggiare sul telaio, come evidenziato dal circolino con la freccia.
12 – Rimontare il motorino del flap di ricircolo



8 – Smontare la parte inferiore del cruscotto per accedere al motorino del ricircolo.
Le istruzioni descrivono le operazioni eseguite su una Serie 1, la procedura per la Serie 3 è simile

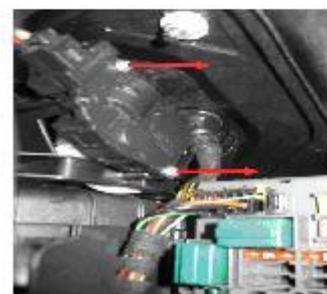

9 – Rimuovere il motorino del flap di ricircolo



13 – Accendere il quadro, premere il pulsante di ricircolo e verificare che il flap si muova correttamente.
Non è necessario eseguire un'inizializzazione del sistema se il motorino del flap non è stato disconnesso.
14 – Rimontare tutto.

Partner:



Carpedia