

Strappi del motore durante la guida a velocità costante a 1700-2000 giri/min

Aygo [2014-]

Toyota >> Aygo [2014-]

Modello

Toyota Aygo (2014>) 1.0i 12V

Difetto Ricontrato

Strappi del motore durante la guida a velocità costante a 1700-2000 giri/min. Questa sensazione è più evidente durante la guida a 50 km/h e in 4a marcia. Un modo per verificare questo fenomeno è quello di controllare con il tester di diagnosi se la valvola [EGR](#) La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas... è in funzione quando si verificano gli strappi. Come indicazione aggiuntiva, talvolta è possibile vedere l'aumento del contatore delle mancate accensioni o picchi negativi nell'angolo di anticipo accensione

Causa del Difetto

Regolazione degli alberi a camme

Diagnosi

Nessun errore in diagnosi

Codici Errore Rilevati

Nessun codice

Soluzione

Regolare gli alberi a camme (lato di aspirazione e scarico) per ridurre al minimo la sovrapposizione delle valvole. In tal modo, la fluttuazione della [coppia](#) Certificato Prevenzione Incendi motore che provoca gli strappi sarà ridotta

Note

Di fatto, questa regolazione consiste nell'impostazione dell'albero a camme di aspirazione in posizione di ritardo e dell'albero a camme di scarico in posizione avanzata. Riferimento bollettino Toyota EG-00035T-TME

Partner:



Carpedia