



Su strada il veicolo va in protezione ad alti regimi e manca di potenza

V50

Volvo >> V50

Modello

Volvo V50 (2004>2012) 1.6D 8V Turbo FAP

Difetto Ricontrato

Su strada il veicolo va in protezione ad alti regimi e manca di potenza. Se si spegne e riaccende il motore comincia ad andare bene fino a quando non entra nuovamente in protezione

Causa del Difetto

Manicotto dell'intercooler crepato

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P083F 00 e P00BD 00.

Codici Errore Rilevati

P083F, P00BD

Soluzione

Sostituire il manicotto dell'intercooler

Note

Difetto segnalato da un'officina

Partner:



Carpedia

