

Sul display del quadro strumenti appare “Controllare l’iniezione”

Duster [2010-]

Dacia >> Duster [2010-]

Modello

Dacia Duster (2017>) 1.5DCI 8V Turbo FAP/DPF

Difetto riscontrato

Sul display del quadro strumenti appare “Controllare l’iniezione”

Cause del difetto

Unità di controllo iniezione programmata in maniera errata. Serraggio errato del sensore di pressione del cilindro

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore 03DB12 “Sensore di pressione del cilindro fuori portata” e codice 03DB25 “Sensore di pressione del cilindro fuori portata”

Codici errore rilevati

03DB12, 03DB25

Soluzione

Verificare e serrare nuovamente il sensore di pressione del cilindro con la regolazione di [coppia](#) Certificato Prevenzione Incendi specificata. Verificare eventuali aggiornamenti disponibili e aggiornare il software della centralina se necessario

Note

Riferimento bollettino Dacia 66633

Partner:



Carpedia