

Tenuta dell'elettrovalvola di pilotaggio della pompa dell'olio

C4 Picasso Grand Picasso

Citroen >> C4 Picasso Grand Picasso

Modello

Citroen C4 Picasso (2006>2013) 1.6i 16V Turbo con cambio robotizzato fino a OPR 13190

Difetto Ricontrato

Perdita di olio motore con o senza accensione della spia avaria motore e/o malfunzionamento casuale

Causa del Difetto

Tenuta dell'elettrovalvola di pilotaggio della pompa dell'olio

Diagnosi

In diagnosi su gestione motore è possibile constatare la presenza dei codici errore P0117, P0118, P0119, P023A, P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945 e/o P0947

Codici Errore Rilevati

P0117, P0118, P0119, P023A, P023B, P023C, P0597, P0598, P0691, P0693, P0945, P0947

Soluzione

Pulire la zona della perdita, montare il kit di riparazione (riferimento PR V8 609 973 80), eseguire dei controlli elettrici mirati e pulire il connettore della centralina di gestione motore (se necessario)

Note

Riferimento bollettino Citroen B1HW014RQ0 versione 21 del 27/03/2015



Carpedia