

## Perdita di liquido di raffreddamento / Scambiatore EGR

2.0 CDTi D (LBS/A20DTH) 118kW [08-13]

Opel Vauxhall >> Insignia-A (G09) 08-17 >> 2.0 CDTi D (LBS/A20DTH) 118kW [08-13]

Nei veicoli succitati può verificarsi una lenta perdita di liquido di raffreddamento a causa di un difetto della scatola dello scambiatore per il ricircolo dei gas di scarico (scambiatore **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas...). In caso di perdita di liquido di raffreddamento si consiglia di controllare la scatola dello scambiatore **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas... (figura 1).

Una rottura della scatola può infatti provocare la fuoriuscita di una quantità minima di liquido di raffreddamento.

L'accesso allo scambiatore **EGR**La valvola Egr (Exhaust gas recirculation - ricircolo dei gas... è reso difficile dalla sua posizione di montaggio (figura 2).



Figura 1

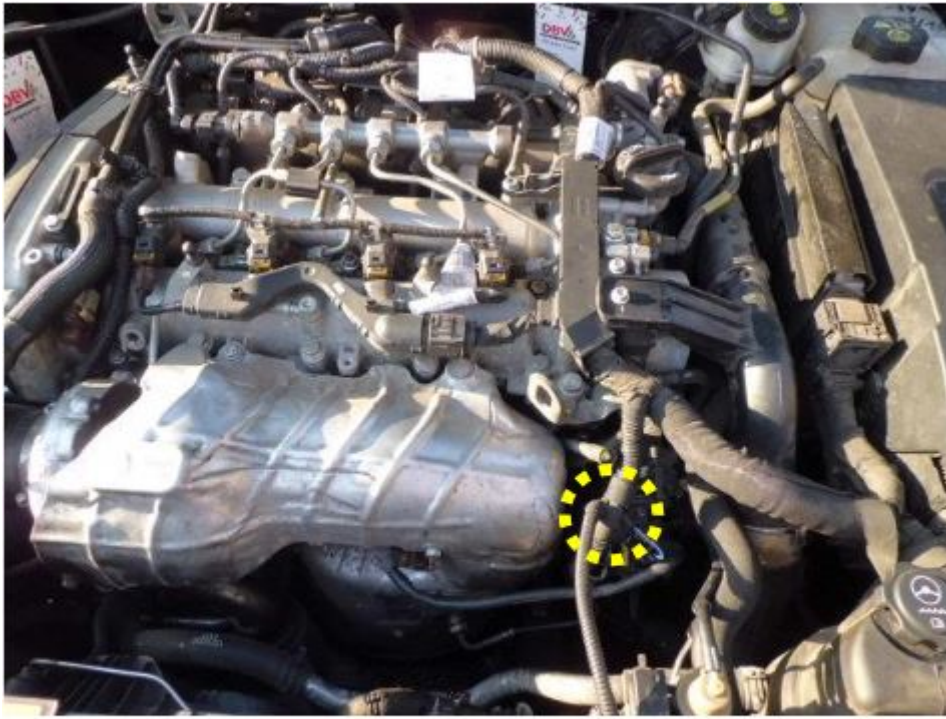


Figura 2

Partner:



Carpedia