# Mercedes Classe E (211): Problema Climatizzatore automatico a 4 zone Thermotronik

## E-Class 211 [2002-10]


Mercedes-Benz >> E-Class 211 [2002-10]

### Problema: Non raffredda i sedili posteriori

**Inconveniente:**
In caso di elevata richiesta di potenza frigorifera, viene raffreddata la parte anteriore mentre nella parte posteriore della vettura esce aria calda.

**Causa:**
Valvola intercettatrice scambiatore di calore difettosa.

**Soluzione:**
Sostituire la valvola intercettatrice per lo scambiatore di calor.

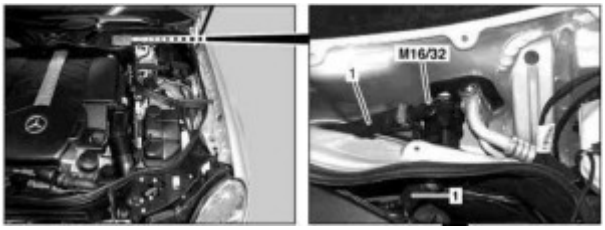


**Partner:**
Carpedia