Perdita di liquido di raffreddamento / Scambiatore EGR

2.0 CDTi D (LBS/A20DTH) 118kW [08-13]

Opel Vauxhall >> Insignia-A (G09) 08-17 >> 2.0 CDTi D (LBS/A20DTH) 118kW [08-13]

Nei veicoli succitati può verificarsi una lenta perdita di liquido di raffreddamento a causa di un difetto della scatola dello scambiatore per il ricircolo dei gas di scarico (scambiatore EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas...). In caso di perdita di liquido di raffreddamento si consiglia di controllare la scatola dello scambiatore EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... (figura 1).
Una rottura della scatola può infatti provocare la fuoriuscita di una quantità minima di liquido di raffreddamento.
L'accesso allo scambiatore EGRLa valvola Egr (Exaust gas recirculation – ricircolo dei gas... è reso difficile dalla sua posizione di montaggio (figura 2).



Figura 1

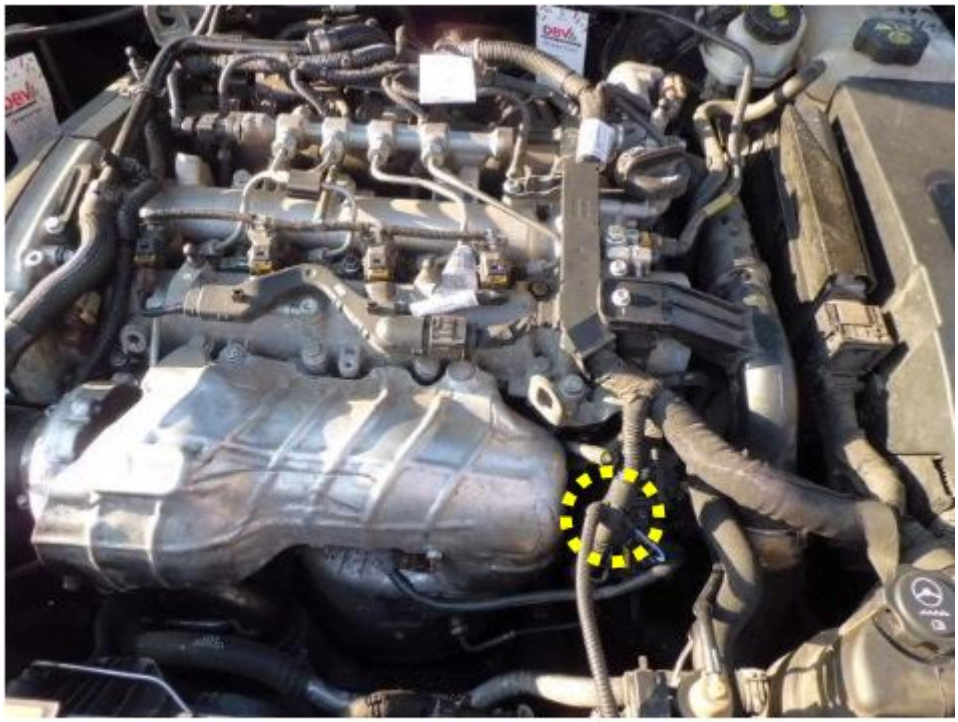


Figura 2

Partner:

Carpedia